

## Ford Sierra und Scorpio

Ab März 1990 wurde der Schiebesitz der Lagerinnenringe auf der Nabe durch einen Presssitz ersetzt. Das hat zur Folge, dass die Schwenklager nur noch als komplette Einheit, inklusive Radlager und Nabe, geliefert werden. Nur noch diese Ausführung verwenden.

## Ford Galaxy

Baucode TT gebaut bis einschl. 12/96 „Bremsenrubbeln“

Bei Beanstandung können übermäßiges Axialspiel der Radnabe, Bremsscheiben oder verschlissene Querlenkerbuchsen die Ursache sein. Teile nach Prüfung gemäß Ford TSI 88/1997 v. 12.02.98 inkl. Pendelstützen tauschen.

